

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

LOCTITE® 431™ apresenta as seguintes características:

<b>Tecnologia</b>	Cianoacrilato
Base Química	Etil cianoacrilato
Aparência (não curado)	Líquido claro, transparente incolor a amarelo claro <sup>LMS</sup>
Viscosidade	Média
Componentes	Monocomponente - não necessita de mistura
<b>Cura</b>	Umidade
<b>Aplicação</b>	Adesão
Principais substratos	Metais, Plásticos e Elastômeros

LOCTITE® 431™ é indicado para a montagem de materiais de difícil adesão que necessitam distribuição uniforme de tensões e forte adesão e/ou resistência ao cisalhamento. O produto proporciona uma rápida adesão a uma grande variedade de materiais, incluindo metais, plásticos e elastômeros. LOCTITE® 431™ também é indicado para a adesão de materiais porosos como madeira, papel, couro e tecidos.

**ISO-10993**

LOCTITE® 431™ foi testado de acordo com os protocolos de teste da Henkel com base nos padrões de biocompatibilidade ISO 10993, como um meio de auxiliar na seleção de produtos para uso na indústria de dispositivos médicos.

**PROPRIEDADES DO MATERIAL NÃO CURADO**

Densidade @ 25 °C	1,07
Ponto de Fulgor - Ver FISPQ	
Viscosidade, Cone & Plate, mPa·s (cP):	
Temperatura: 25 °C, taxa de cisalhamento: 3 600 a 1 200 <sup>LMS</sup> 000 s <sup>-1</sup>	
Viscosidade Brookfield - LVF, 25 °C, mPa·s (cP):	
Haste 2, veloc. 6 rpm	800 a 1 200

**DESEMPENHO DE CURA**

Sob condições normais, a umidade da superfície inicia o processo de cura. Embora a resistência funcional plena seja obtida em período relativamente curto, a cura prossegue por no mínimo 24 horas antes que se obtenha a resistência total a produtos químicos/solventes.

**Velocidade de Cura vs. Substrato**

A velocidade de cura depende do substrato usado. A tabela abaixo mostra o tempo de fixação obtido para diferentes materiais a 22°C e 50% de umidade relativa. Este é definido como o tempo necessário para desenvolver uma resistência a tração paralela de 0,1 N/mm<sup>2</sup>.

Tempo de Fixação, ISO 4587, segundos:

Aço	180 a 300
Alumínio	10 a 15
Dicromato de zinco	50 a 70
Neoprene	15 a 45
Borracha nitrílica	10 a 30
ABS	10 a 15
PVC	15 a 30
Policarbonato	5 a 10
Fenólica	20 a 45
Madeira (balsa)	<3
Madeira (carvalho)	30 a 60
Madeira (pinho)	45 a 60
Aglomerado	30 a 45
Tecido	20 a 45
Couro	15 a 20
Papel	10 a 15

**Velocidade de Cura vs. Folga**

A velocidade de cura depende da folga entre as partes. Pequenas folgas geram alta velocidade de cura, aumentando-se a folga reduz-se a velocidade de cura.

**Velocidade de Cura vs. Umidade**

A velocidade de cura irá depender da umidade relativa do ambiente. Os melhores resultados são obtidos quando a umidade relativa do ambiente encontra-se entre 40% e 60% a 22°C. Baixa umidade irá reduzir a velocidade de cura. Alta umidade irá acelerar, porém poderá prejudicar na resistência final da adesão.

**Velocidade de Cura vs. Ativador**

Quando o tempo de cura é demasiadamente longo, devido à presença de grandes folgas, a aplicação de um ativador na superfície vai aumentar a velocidade de cura. Entretanto, isto pode reduzir a resistência final da adesão, razão pela qual recomendamos a realização de testes para confirmação do efeito obtido.

**PROPRIEDADES DO PRODUTO CURADO**

Curado por 1 semana @ 22 °C

**Propriedades Físicas:**

Coefficiente de dilatação térmica, ASTM D 696, K<sup>-1</sup> 364×10<sup>-6</sup>  
 Coeficiente de condutividade térmica, ASTM C177, W/(m·K) 0,3  
 Temperatura de Transição Vítrea, ISO 11359-2, °C 183

**Propriedades Elétricas:**

Resistividade Volumétrica, IEC 60093, Ω·cm 10,9×10<sup>15</sup>  
 Resistividade Superficial, IEC 60093, Ω 1,0×10<sup>15</sup>  
 Resistência Dielétrica, IEC 60243-1, kV/mm 25  
 Constante Dielétrica / Fator de Dissipação, IEC 60250:  
 1 kHz 3,65 / 0,04  
 1 MHz 3,05 / 0,04  
 10 MHz 2,92 / 0,05

**DESEMPENHO DO PRODUTO CURADO**

**Propriedades do Produto**

Curado por 10 segundos @ 22 °C

Resistência à tração topo a topo, ISO 6922:  
 Buna-N N/mm<sup>2</sup> ≥6,0<sup>LMS</sup>  
 (psi) (≥870)

Curado por 72 horas @ 22 °C

Resistência à tração topo a topo, ISO 6922:  
 Buna-N N/mm<sup>2</sup> 5 a 19  
 (psi) (730 a 2 800)  
 Aço (jateado) N/mm<sup>2</sup> 13 a 20  
 (psi) (1 900 a 2 900)

Resistência à tração paralela em lâminas, ISO 4587:  
 Aço (jateado) N/mm<sup>2</sup> 25 a 31  
 (psi) (3 600 a 4 500)

Alumínio (apassivado) N/mm<sup>2</sup> 13 a 24  
 (psi) (1 900 a 3 500)

Bicromatizado N/mm<sup>2</sup> 3 a 10  
 (psi) (440 a 1 500)

ABS N/mm<sup>2</sup> 8 a 11  
 (psi) (1 200 a 1 600)

PVC N/mm<sup>2</sup> 5 a 13  
 (psi) (730 a 1 900)

Fenólica N/mm<sup>2</sup> 2 a 7  
 (psi) (290 a 1 000)

Policarbonato N/mm<sup>2</sup> 7 a 11  
 (psi) (1 000 a 1 600)

Nitrílica N/mm<sup>2</sup> 0,5 a 1,5  
 (psi) (70 a 220)

Neoprene N/mm<sup>2</sup> 1,0 a 1,5  
 (psi) (150 a 220)


**RESISTÊNCIA AO AMBIENTE DE TRABALHO**

Curado por 1 semana @ 22 °C

Resistência à tração paralela em lâminas, ISO 4587:  
 Aço (jateado)


**Resistência ao calor**

Testado à temperatura

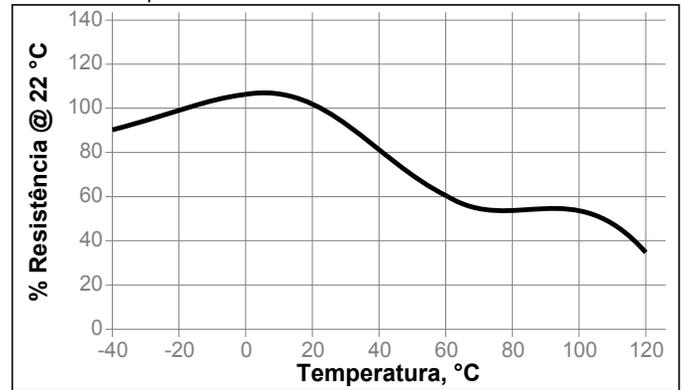

**Envelhecimento ao Calor**

Envelhecido à temperatura indicada e testado @ 22 °C

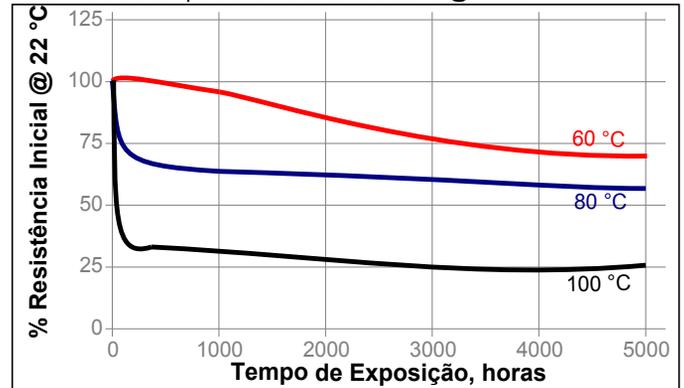

**Resistência Química / Solventes**

Envelhecido sob as condições indicadas e testado @ 22 °C.

Ambiente	°C	% da resistência inicial			
		100 h	500 h	1000 h	5000 h
Óleo do motor	40	100	115	105	90
Gasolina sem chumbo	22	90	90	75	80
Etanol	22	100	125	120	110
isopropanol	22	120	135	130	140
Água	22	70	60	55	55
98% UR	40	110	50	45	55

Resistência à tração paralela em lâminas, ISO 4587:  
 Policarbonato

Ambiente	°C	% da resistência inicial			
		100 h	500 h	1000 h	5000 h
Ar	22	105	115	110	125
98% UR	40	110	120	125	120

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

**Método de Uso**

1. A área de adesão deve estar limpa e livre de graxas. Limpe todas as superfícies com um solvente de limpeza Loctite® e aguarde secar.
2. O primer Loctite® deve ser aplicado na área de adesão. Evite aplicar primer em excesso. Aguarde o primer secar.
3. O ativador LOCTITE® deve ser utilizado se necessário. Aplique o ativador LOCTITE® em uma das superfícies de adesão (não aplique o ativador na superfície com primer quando o primer também é utilizado). Aguarde a secagem do ativador.
4. Aplique o adesivo em uma das superfícies de adesão (não aplique adesivo na superfície ativada). Não use panos ou pincéis para espalhar o adesivo. Monte as peças imediatamente. As peças devem ser posicionadas corretamente, como a fixação ocorre em poucos segundos há pouco tempo para ajustes.
5. O ativador LOCTITE® Activator pode ser utilizado para curar filetes de produtos ou o lado externo da área de adesão. Pulverize ou goteje o ativador no excesso de produto.
6. As peças devem ser mantidas fixas e firmes até que o tempo de fixação seja atingido.
7. Deve-se aguardar que o produto atinja a sua resistência total antes de ser submetido a serviço (geralmente de 24 a 72 horas depois da montagem, dependendo da folga, substratos e condições do ambiente).

**Conversões**

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$   
 $\text{mm} / 25.4 = \text{polegadas}$   
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$   
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

**Especificação Loctite de Material<sup>LMS</sup>**

LMS datada de Dezembro 22, 2005. Os relatórios de ensaios de cada lote são disponíveis para as propriedades indicadas. Os relatórios de testes LMS incluem parâmetros de testes selecionados de Controle de Qualidade, e são considerados apropriados para especificações para uso pelo cliente. Adicionalmente, são realizados controles completos que garantem a qualidade e consistência do produto. Requisitos específicos de especificações do cliente podem ser coordenados através do departamento da Qualidade da Henkel.

**Armazenamento**

Armazene o produto em sua embalagem fechada em local seco. Informações de armazenagem devem estar indicadas no rótulo do produto.

**Armazenagem ideal : 2 °C a 8 °C. Armazenagem abaixo de 2 °C ou acima de 8 °C pode afetar as propriedades do produto.** Produto removido de sua embalagem pode ser contaminado durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem. A Henkel Ltda não pode assumir responsabilidades por produto que foram contaminados ou não armazenados em condições indicadas. Para maiores informações, por favor, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

**Aviso****Nota:**

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controlo. A Henkel, consequentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

**No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:**

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

**No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:** A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável ao produto considerado.

**No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:**

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controlo. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

**Utilização de Marca registrada:** [Salvo exceções identificadas] Todas as marcas registradas neste documento são da Henkel e suas afiliadas nos EUA e outros países.

## Referência 0.5